

景宁县上标二级电站 水土保持设施验收报告






建设单位：浙江景宁惠宁电力发展有限公司

编制单位：丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司

2018年12月

景宁县上标二级电站 水土保持设施验收报告

责任	姓名	上岗证号	签名
批准	夏培威	乙级浙字第 0380 号	
审核	周巧慧	乙级浙字第 0228 号	
校核	张松生	乙级浙字第 531 号	
项目负责人	张火万	乙级浙字第 205 号	
	张火万	乙级浙字第 205 号	
编写	陈美	乙级浙字第 0291 号	
	李国荣		
	季洁玲		

建设单位：浙江景宁惠宁电力发展有限公司

编制单位：丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司

2018 年 12 月

前 言

工程建设对繁荣地区经济，特别是促进少数民族地区生产发展，提高贫困县人民生活水平，促进民族团结起到了十分重要的作用。

1993年6月，浙江省水利水电勘测设计院编制完成《上标二级水电站工程可行性研究报告》。1993年7月，浙江省计划经济委员会以浙计经建[1993]875号文，对工程可研报告进行批复。1994年2月浙江省水利水电勘测设计院编制完成工程初步设计报告，同年9月，浙江省电力工业局以浙电基[1994]096号文对工程初步设计进行批复。1994年11月，浙江省电力工业局以浙电基[1994]1194号文对上标二级电站接入系统方案进行批复。1994年12月，上标二级电站进入施工建设阶段，1997年7月工程完工，浙江省电力工业局以浙电基字[1997]0008号文印发了《上标二级电站第二次启委会会议纪要》的通知。

工程水库大坝位于雁溪乡所在的小溪支流雁溪上，距景宁县城65km。电站厂区位于雁溪乡小左坑口，河流左岸。工程属IV等小（1）型工程，工程主要由库区、引水工程、电站厂区及施工临时设施区组成。建筑物砼拱坝、厂房、引水隧洞为4级建筑物，工程电站装机容量10000kW(2×5000kw)，水库总库容316万m³。

工程实际共计征占地25.65hm²，均为永久占地，其中库区占用24.40hm²、引水工程占地0.04hm²、电站厂区占用1.21hm²。工程实际开挖土石方7.80万m³，回填土石方5.52万m³，产生弃渣2.28万m³全部用于附近村民宅基地和村建道路回填利用。

工程实际于 1994 年 12 月开工，1997 年 7 月完工，实际总工期 32 个月。工程实际总投资 6895.45 万元，土建投资 4218.23 万元。

根据《景宁县上标二级电站水土保持评估报告》，工程在建设和运行过程中，可能造成水土流失区域均得到有效治理，不存在重大水土保持制约性因素，现阶段各项防治指标均已达到规定标准，水土保持设施质量合格，运行正常，水土流失防治效益明显，工程整体符合水土保持要求，工程水土保持设施已具备验收条件。

按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）和浙江省水利厅贯彻《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》的实施意见，本项目须进行水土保持设施自主验收，编制水土保持设施验收报告。

为此，2018 年 3 月，建设业主单位浙江景宁惠宁电力发展有限公司委托丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司编制《景宁县上标二级电站水土保持设施验收报告》，并于 2018 年 11 月编制完成本验收报告。

在报告编制过程中，得到了建设单位、相关参建单位和各主管部门的大力支持，在此特表示衷心的感谢！

目 录

1 项目及项目区概况	1
1.1 项目概况	1
1.2 项目区概况	9
2 水土保持方案和设计情况	14
2.1 主体工程设计	14
2.2 水土保持方案及水土保持评估报告	14
2.3 水土保持方案变更	15
2.4 水土保持后续设计	15
3 水土保持方案实施情况	17
3.1 水土流失防治责任范围	17
3.2 取（弃）土场	19
3.3 水土保持措施总体布局	19
3.4 水土保持设施完成情况	24
3.5 水土保持投资完成情况	26
4 水土保持工程质量	28
4.1 质量管理体系	28
4.2 水土保持工程质量评价	32
4.3 弃渣场稳定性评估	33
4.4 总体质量评价	33
5 项目初期运行及水土保持效果	34
5.1 初期运行情况	34
5.2 水土保持效果	34
5.3 公众满意度	36

6 水土保持管理	37
6.1 组织领导	37
6.2 规章制度	37
6.3 建设管理	37
6.4 水土保持监测	38
6.5 水土保持监理	38
6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	38
6.7 水土保持补偿费缴纳情况	39
6.8 水土保持设施管理维护	39
7 结论	40
7.1 结论	40
7.2 遗留问题安排	40
附件	41
附件 1 工程大事记	41
附件 2 部分水土保持设施及调查现场照片	42
附件 3 项目立项及相关批复文件	43
附件 4 水土保持补偿费票据	48
附件 5 部分公众满意调查表	49
附件 6 部分工程决算及其他相关附件	50
附图	
附图-01 工程地理位置图	
附图-02 工程总平面布置图	
附图-03 项目区影像及卫星航拍图	
附图-04 水土流失防治责任范围及水土保持措施布置竣工验收图	

1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 工程地理位置

景宁县地处浙南山区，介于东经 $118^{\circ}26'$ ~ $119^{\circ}67'$ ，北纬 $27^{\circ}11'$ ~ $28^{\circ}87'$ 之间。东邻庆元县，西接庆元县，南与福建和温州泰顺县毗邻，北接云和县和龙泉市。

景宁县上标二级电站工程水库大坝位于雁溪乡所在的小溪支流雁溪上，距景宁县城 65km。电站厂区位于雁溪乡小左坑口，河流左岸。

工程地理位置详见附图-01。

1.1.2 主要技术指标

工程任务以发电为主，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）及《防洪标准》（GB50201-2014）规定，本工程属IV等小（1）型工程，其主要建筑物砼拱坝、厂房、引水隧洞为4级建筑物。大坝按30年一遇洪水位设计，200年一遇洪水校核，厂房和引水隧洞按20年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核。

1.1.3 项目投资

本工程实际总投资 6895.45 万元，土建投资 4218.23 万元。工程建设资金主要由建设单位自筹解决。

1.1.4 项目组成与布置

工程电站装机容量 10000kW(2×5000kw)，水库总库容 316 万 m^3 ，正常蓄水位以下库容 217.6 万 m^3 ，校核洪水位 464.6m，设计洪水位

463.69m，正常蓄水位 460m，死水位 444m，引水隧洞总长 4200m，多年平均电能 2600 万 kw.h。

工程主要由库区、引水工程、电站厂区及施工临时设施组成。工程项目组成详见表 1-1。

表 1-1 工程项目组成一览表

序号	工程部位	子项目	数量及说明
1	库区	挡水坝、水库淹没区	占地面积共计 24.40hm ² 。
2	引水工程	发电引水隧洞	发电引水隧洞全长 4200m，进水口底高程 440m，占地 0.04hm ² 。
3	电站厂区	发电厂房、升压站、管理区等	占地面积共计 1.21hm ² 。
4	施工临时设施	拌合场、仓库、工具材料库、空压机房等	均布置于工程永久占地范围内，占地面积共计 0.30hm ² 。

(1) 库区

库区由拦河坝和淹没区组成，共计占地面积 24.40hm²。拦河坝位于雁溪乡所在的小溪支流雁溪上，距景宁县城 65km。水库大坝为双曲拱坝，坝顶标高 465m，拦河坝中部设溢流段，净宽 33m，分 3 孔，为开敞式溢流堰，上设 3m 宽交通桥，坝体下游面 445m 高程设 1.5m 宽坝后桥，供检修观测用。坝体左岸设 $\phi 60\text{cm}$ 放水钢管一条，长 5.5m，管中心高程 442m，管出口安装闸门阀一台。

(2) 引水工程

引水工程主要指发电引水隧洞和施工支洞，发电引水隧洞全长 4200m，进水口底高程 440m，两侧为八字型直墙，上唇为椭圆型曲线，开挖断面 5.4×4.68m，至 0+023m 处开始，正洞开挖断面为洞径 3.0m。

支洞与主洞交汇点设置直径 60cm 进入孔，开挖洞径 3.0m，局部衬砌和砼喷护。

(3) 电站厂区

电站厂区包括发电厂房、升压站、管理区等，共计占地面积 1.21 hm²，电站厂区位于雁溪乡小左坑口，溪流左岸，主厂房长 26m，宽 17.16m。副厂房靠主厂房左侧，与主厂房呈错开一字型布置，长 14.4m，宽 13m，副厂房分二层，上层为中控室，下层为电览层和储存室。升压站由主变及开关室组成，布置于副厂房左侧，周围设置围墙，与厂房呈一字型布置。管理区位于升压站左侧，主要布置管理建筑楼及周边绿化区块。

(4) 施工临时设施区

本工程施工临时设施区主要布置拌合场、施工便道、仓库、工具材料库、空压机房等，均布置于工程永久占地范围内，占地面积共计 0.30hm²。

工程平面布置详见附图-02，工程特性详见表 1-2。

表 1-2 工程特性一览表

序号	名称	单位	数量	备注
一	工程主要指标			
1	水库			
	水库规模等级		小(1)型	
	主要建筑物等级		IV级	
	校核洪水位	m	464.6	
	设计洪水位	m	463.69	
	正常蓄水位	m	460	
	死水位	m	444	
	总库容	万 m ³	316	
	正常蓄水位以下库容	万 m ³	217.6	
	死库容	万 m ³	43.9	
	引水隧道总长	m	4200	
2	发电			
	装机容量	kW	10000	2×5000kw
	多年平均电能	万 kW.h	2600	
二	淹没、移民及工程占地			
1	淹 没	hm ²	24.17	
2	拆迁建筑面积	m ²	860	
3	移 民	人/户	16人/4户	
三	占地			
	总用地面积	hm ²	25.65	
1	工程永久占地总计	hm ²	25.65	
	其中：库区	hm ²	24.40	大坝及淹没区面积
	引水工程	hm ²	0.04	
	电站厂区	hm ²	1.21	
2	施工临时设施	hm ²	(0.30)	均布置于工程永久占地
四	工期			
1	实际工期	月	32	1994年12月~1997年7月
五	投资			
1	实际总投资	万元	6895.45	
2	土建投资	万元	4218.23	
六	参建单位			
1	建设单位	浙江景宁惠宁电力发展有限公司		
2	设计单位	浙江省水利水电勘测设计院		
3	施工单位	铁道部工程十六局湖州指挥部、金华水利工程处、乌溪江水电安装队		
4	监理单位	中国水利水电建设工程咨询东方公司上标二级电站监理处		

1.1.5 施工组织及工期

1.1.5.1 施工组织

本工程施工期间设置上标二级电站工程指挥部，施工后期成立上标二级电站工程管理处负责电站日常生产、管理等事宜。

1) 土建施工标段划分

本项目土建主要分大坝工程、输水隧洞工程（分二标段）和发电厂房工程（包括管理房、升压站、临时房建及其它工程）进行施工，其施工单位具体为：大坝工程施工单位为金华水利工程处；输水隧洞工程施工单位为铁道部工程十六局湖州指挥部；发电厂房工程建设单位为乌溪江水电安装队。

2) 施工道路

工程区可以利用已有道路和利用修复后的原简易公路直达厂房、引水隧洞和坝址等施工场地。

3) 施工生产生活区辅助设施

工程施工临时设施均布置于永久占地范围内，利用永久占地面积 0.30hm^2 ，库区大坝工程主要利用坝址附近开阔的淹没区进行布置，主要有：拌和场、水泥仓库、空压机房、工具材料仓库、现场施工值班室等。厂房工程区施工临时设施包括水泥仓库、工具间、砂石料场、拌和系统等，均布置厂区绿化区范围内，引水隧洞施工区主要利用库区和厂区施工临时设施区进行布置。

1.1.5.2 工期

(1) 项目计划

工程计划于 1994 年 6 月开工,1996 年 5 月完工,总工期为 24 个月。

(2) 实际工期

实际工期由于建设资金、政策处理等原因,建设工期延后和加长,工程实际于 1994 年 12 月开工,1997 年 7 月完工,实际总工期 32 个月,具体分项工程实际施工进度如下:

1994 年 12 月~1995 年 12 月,库区范围主要进行仓库、施工围堰等施工临时设施布置、坝基开挖、坝肩开挖、库底整平;引水系统主要进行进水口段、支洞开挖和部分主洞开挖。电站厂区主要进行施工临时设施布置、场地平整、厂房建筑基础开挖等。

1996 年 1 月~1996 年 12 月,库区范围主要进行坝体砌筑;引水系统主要进行部分主沿洞开挖。电站厂区主要进行电站厂区地面建筑施工。

1997 年 1 月~1997 年 7 月,库区范围主要进行坝体辅助构建拆除、库底清理整平和蓄水试运行;引水系统主要进行隧洞衬砌,施工导游洞封堵等工序。电站厂区主要进行电站厂区地面绿化工程。

至 1997 年 7 月,工程全部完工,进入试运行期。

1.1.6 工程占地

工程实际共计征占地 25.65hm^2 ,均为永久占地,施工临时设施均利用工程永久占地进行布置。

工程永久占地 25.65hm^2 ,包括库区占用 24.40hm^2 、引水工程占地 0.04hm^2 、电站厂区占地 1.21hm^2 。

工程施工临时设施均布置于永久占地范围内,利用永久占地面积 0.30hm^2 ,包括库区 0.12hm^2 ,引水工程 0.04hm^2 ,电站厂区 0.14hm^2 。

工程占地面积及类型详见工程占地情况表 1-3。

表 1-3 工程占地情况一览表 单位: hm^2

占地性质		土地类型	林地	水域及水利设施用地	合计	备注
永久占地	库区	拦河坝	0.05	0.18	0.23	
		淹没区	3.86	20.31	24.17	
		小计	3.91	20.49	24.40	
	引水工程		0.04	0	0.04	主要指隧洞口占地
	电站厂区		1.21	0	1.21	
	合计		5.16	20.49	25.65	
临时占地	临时设施	库区	(0.04)	(0.08)	(0.12)	布设在永久占地范围内
		引水工程	(0.04)	0	(0.04)	
		电站厂区	(0.14)	0	(0.14)	
	合计		(0.22)	(0.08)	(0.30)	
共计		5.16	20.49	25.65		

1.1.7 土石方情况

本报告主要根据主体工程大坝、引水工程和厂区工程完工决算清单对工程土石方挖填情况进行统计，施工临时设施土石方工程相应计入对应施工区块土石方平衡计算中。具体如下：

1) 清表及绿化覆土工程

为了保护表土资源，根据完工决算统计，由于库区和引水工程区林地占用区域表土覆盖层贫瘠，不进行剥。工程主要对电站厂区林地区域进行表土剥离，平均可剥离厚度约 0.25cm，剥离面积 1.21hm^2 ，共计剥离 0.30 万 m^3 。剥离的表土全部用于电站厂区绿化覆土，共计覆土 0.30 万 m^3 。

2) 库区工程

库区大坝工程土石方量主要包括坝基、坝基两侧及库区施工区开挖

填筑，库区大坝工程共计开挖土石方量 1.19 万 m^3 ，其中坝基开挖 0.75 万 m^3 ，坝基两侧及库区施工区场地平台开挖 0.44 万 m^3 。库区大坝工程填筑总量 3.29 万 m^3 ，其中大坝基础填筑及坝体砼骨料利用 0.78 万 m^3 ，施工区及库底平整填筑 2.51 万 m^3 。库区大坝工程除利用自身开挖方 1.19 万 m^3 外，从发电引水工程调入土石方量 2.10 万 m^3 。

3) 引水工程

引水工程主要指引水隧洞挖填土石方工程量，发电引水工程共计开挖土石方量 3.53 万 m^3 ，回填土石方总量 0.18 万 m^3 ，调出 2.10 万 m^3 用于库区施工区及库底平整回填，产生弃渣 1.25 万 m^3 ，全部外运用于附近村民宅基地和村建道路回填利用。

4) 电站厂区

电站厂区厂区工程包括厂区场地平整和升压站、厂房等建构筑物基础挖填，共计开挖土石方 2.78万 m^3 ，回填土石方 1.75 万 m^3 ，综合利用开挖方 1.75 万 m^3 ，产生弃渣 1.03 万 m^3 ，全部外运用于附近村民宅基地和村建道路回填利用。

因此，工程实际开挖土石方 7.80 万 m^3 ，回填土石方 5.52 万 m^3 ，产生弃渣 2.28 万 m^3 全部用于附近村民宅基地和村建道路回填利用。

工程土石方挖填情况详见表 1-4。

表 1-4 工程土石方挖填情况表 单位：万 m³

序号	分项工程	开挖	回填	调入		调出		外借		废弃	
				数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
①	清表及绿化覆土	0.30	0.30								
②	库区工程	1.19	3.29	2.10	③					0	
③	引水工程	3.53	0.18	0		2.10	②			1.25	A
④	电站厂区	2.78	1.75							1.03	A
	合计	7.80	5.52	2.10		2.10				2.28	

表中 A 表示外运用于附近村民宅基地和村建道路回填利用。

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本工程拆迁户采用本村安置及货币安置方式。因此本工程不涉及专项移民安置和专项设施改（迁）建。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

（1）地形、地貌

工程所在区域地势由西南向东北渐倾。地貌类型属低山丘陵，以深切山地为主，发源于洞宫山脉的瓯江支流小溪，自西南向东北贯穿全境，将县境分为南北两部分，形成两岸宽约 124.6km 的狭长带，构成了“九山半水半分田”和“两山夹一水，众壑闹飞流”的地貌格局。

（2）气象、水文

工程区属亚热带季风气候区，全年温和湿润、雨量充沛、四季分明。由于地形、高程差异，垂直气候变化明显。降雨以春雨、梅雨和台风雨为主。景宁畲族自治县多年平均气温为 15.04℃，一月最低，平均气温 4.52℃；七月最高，平均气温 25.28℃。极端最高气温 39.9℃，极端最低气温 -10.8℃。景宁多年平均降水量为 1795.8mm，年降雨日 173d。降雨量

年际变化大，年内分配不均。4-6月的梅雨季雨量占全年的40%，7~9月的台风雨量占全年的30%。年平均无霜期212d，年均日照1728h，是全省日照时间较少的地区之一。全年主导风向为正北向，其次为东北风。

区域内水文地质条件简单，地下水主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。本工程大坝所在雁溪属瓯江流域三级支流，其中一级支流小溪，二级支流标溪。雁溪流域面积21.33km²，主流全长7.88km，源头高程990m，河口宽度470m，河道平均比降65.99‰。

(3) 地质、地震

工程区地质构造位于中国东南部新华夏系第二隆起带南段，江山——绍兴深大断裂东南侧的浙闽隆起区，新华夏系上虞——丽水——寿宁断裂带，龙泉——奉化地幔凹陷区，因基底构造活动引起大规模火山爆发，受此影响，形成一系列北东和北西走向的区域性断裂，并产生文成断陷盆地；断陷盆地的中部堆积巨厚的下白垩统火山熔岩和碎屑岩，其边缘则依次绕布下白垩统火山沉积岩和上侏罗统火山岩。沿线出露主要地层为上侏罗统火山岩及第四系冲积，残坡积松散层。

工程区域新构造运动较弱，地震活动具有强度弱、震级小、频度低的特点。根据国家地震局发布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)(1/400万)，工程所在地区地震动峰值加速度为0.05g，属于抗震设防烈度小于VI度区，可不考虑地震设防。

(4) 土壤、植被

工程区内土壤主要有黄壤和水稻土两类。黄壤土类包括山地黄泥土种、山地厚层黄泥土种、山地红泥土种，是垂直带谱中分布最高的地带

性土壤，母质为中性火山岩、次火山岩及石英岩等侵入岩风化物，有机质较高，植被保存好，是主要的林木种植地；水稻土类包括山地黄泥田土种，表土有机质含量较高，质地为轻石质重壤土至中石质重壤土，土体深厚，是主要的耕作土壤，目前主要种植水稻。

工程所在地植被属中亚热带常绿阔叶林北部浙闽山丘甜槠、木荷林区。由于山区垂直气候差异明显，森林植被有复杂多样的地域特点，低海拔有华南植物种类分布；中、高海拔有温带植物分布。但由于受人类活动的长期影响，原生植被遗存很少，多为次生植被的针阔混交林。低海拔为马尾松和常绿槠、栲、樟类的混交林，中、高海拔为黄山松、甜槠、木荷混交林。根据现场调查，工程所在区域，库区主要以原生残次林为主，主要有马尾松、杉木林、毛竹林、油茶林等人造植被为主。电站厂区范围内主要为人工栽植植被，包括柏树、槐花、桂花、蔷薇、红花继木、桂花、狗牙根、爬山虎等人工植被。根据现场调查，项目区所在区域整体林草植被覆盖率达 26% 以上。

1.2.2 水土流失及水土保持情况

项目区水土流失类型以降雨及地表径流冲刷引起的水力侵蚀为主，表现形式主要为坡面面蚀，一些地区也有浅沟侵蚀及小切沟侵蚀，局部地区存在滑坡、崩塌、泥石流等重力侵蚀现象。项目区容许土壤流失量为 $500\text{t}/\text{km}^2 \text{ a}$ 。根据浙江省两区公告，项目所涉及区域位于省级水土流失重点预防区，不涉及国家级水土流失重点预防区和重点治理区，也不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。

根据工程建设期可能造成水土流失估算结果，2018 年 3 月~2018 年 9 月，我公司组织技术人员对项目建设资料及批复材料进行分析统计，

并对项目区水土流失情况进行多次调查，重点调查了大坝、淹没区、电站厂区和弃渣等水土流失主要流失部位，通过现场调查得出以下结果。

(1) 库区

库区经 20 余年正常运行，各区域水土流失情况均处稳定状态，施工期可能造成水土流失的大坝基础及坝肩开挖处，已被坝体所覆盖，基本不产生水土流失，大坝上下游均由于水库常期运营，除水体覆盖外，库岸及下游河岸均被植被所覆盖，水土流失相对轻微，库区范围水土流失基本达到 $400\text{t}/\text{km}^2 \text{ a}$ 以内。

(2) 引水工程区

引水工程区水土流失部位主要分布于引水隧洞及支洞口施工范围。经调查发现，引水隧洞入水口常年位于水库常水位以下，基本不产生水土流失，出水口由于修建了电站发电系统覆盖，基本不产生水土流失，支洞口由于封堵后，洞口施工区已被植被所覆盖，水土流失相对轻微，库岸两侧基本达到 $400\text{t}/\text{km}^2 \text{ a}$ 以内，淹没区不产生水土流失。

(3) 电站厂区

电站厂区水土流失主要为场地平整区块、周边挖填边坡、厂房建筑物基础、绿化区等部位，根据现场调查，厂区挖填边坡已采取了挡墙、绿化等综合措施进行防护，基本不产生水土流失。厂区建筑物基础均已被建筑物所覆盖，基本不产生水土流失。厂区其他空地均采取了地面硬化或植被绿化。厂区目前除尾水排洪时可能对河床底部及两岸造成微小冲刷外，水土流失轻微，基本达到 $400\text{t}/\text{km}^2 \text{ a}$ 以内。

(4) 施工临时设施区

由于本工程施工临时设施均布置于工程永久占地范围内，工程完工后，永久占地被水体、建筑、硬化地面及植被所覆盖后，施工临时设施区已经不存在，不产生水土流失。

(5) 弃渣

本工程弃渣 2.28 万 m^3 全部用于附近村民宅基地和村建道路回填利用，由于弃渣利用区域现阶段已被村民建筑或硬化路面所覆盖，因此不存在水土流失。

综上所述，项目区现状由于被水体、建筑、硬化地面及植被所覆盖，各项水土流失部位均已不产生水土流失或水土流失轻微，基本达到 $400t/km^2 a$ 以内。

2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

1993年6月，浙江省水利水电勘测设计院编制完成《上标二级水电站工程可行性研究报告》。1993年7月，浙江省计划经济委员会以浙计经建[1993]875号文，对工程可研报告进行批复。1994年2月浙江省水利水电勘测设计院编制完成工程初步设计报告，同年9月，浙江省电力以浙电基[1994]096号文对工程初步设计进行批复。1994年11月，浙江省电力工业局以浙电基[1994]1194号文对上标二级电站接入系统方案进行批复。1994年12月，上标二级电站进入施工建设阶段，1997年7月工程完工，浙江省电力工业局以浙电基字[1997]0008号文印发了《上标二级电站第二次启委会会议纪要》的通知。

2.2 水土保持方案及水土保持评估报告

本项目已于1994年12月开工建设，1997年7月完工并投产使用，由于工程建设较早，工程建设时，全国水土保持法执行力度和相关执能部门尚未完全建制，造成我省开发建设项目水土保持方案编制率相对较低，本工程建设时也未编报过水土保持方案。

为了早期建设项目能够按照现行法规要求完成水土保持工程竣工验收流程，在经省厅和景宁县水行政主管部门意见，按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和浙江省水利厅贯彻《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》的实施意见，

本项目水土保持设施自主验收须编报水土保持评估报告。

为此，2018年3月，建设业主单位浙江景宁惠宁电力发展有限公司委托丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司（以下简称“我公司”）编制《景宁县上标二级电站水土保持评估报告》，我公司在接受委托后，及时组织工程技术人员对工程区及其周边地区进行了详细踏勘，同时收集工程区及周边地区相关基础资料，对项目区水土流失现状和现有水土保持设施有关情况进行了详细调查，根据《中华人民共和国水土保持法》、《浙江省水土保持条例》和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》等相关规定，于2018年11月编制完成本项目的水土保持评估报告。

2.3 水土保持方案变更

本项目已于1994年12月开工建设，1997年7月完工并投产使用，由于工程建设较早，工程建设时，全国水土保持法执行力度和相关执能部门尚未完全建制，造成我省开发建设项目水土保持方案编制率相对较低，本工程建设时也未编报过水土保持方案，因此不存在水土保持方案变更情况。

2.4 水土保持后续设计

根据本工程水土保持评估报告，工程建设过程采取了大量具有水土保持功能的措施，这些措施在工程可研设计阶段即已考虑在设计范围内，后续初步设计又进一步优化和完善了这些具有水土保持功能的措施设计。

初步设计及后续施工设计中涉及的具有水土保持功能的措施包括

坝肩两侧砌石护坡措施、库区施工临时堆料砖砌墙围护措施、库区施工围堰措施、施工导流洞措施、库区施工场地平整措施、隧洞口衬砌措施、支洞口绿化措施、电站厂区剥离表土措施、施工期临时排水及沉砂措施、临时堆土堆料场挡护措施、厂区排水措施、厂区施工围堰措施、厂区挖填边坡挡墙措施、厂区绿化措施、场地硬化措施等。

根据浙江省《水土保持措施界定参考意见》，将库区施工临时堆料砖砌墙围护措施、库区施工场地平整措施、支洞口绿化措施、电站厂区剥离表土措施、施工期临时排水及沉砂措施、临时堆土堆料场挡护措施、厂区排水措施、厂区挖填边坡挡墙措施、厂区绿化措施等计入水土保持工程，并计列水土保持工程量。坝肩两侧砌石护坡措施、库区施工围堰措施、施工导流洞措施、厂区施工围堰措施、厂区挖填边坡挡墙措施、场地硬化措施等，虽具有水土保持功能，但不计入水土保持工程中。

工程水土保持工程界定结果详见表 2-1。

表 2-1 工程水土保持工程界定结果表

项目区域	界定为水土保持工程的措施	不界定为水土保持工程的措施
库区	库区施工临时堆料砖砌墙围护措施、库区施工场地平整措施	坝肩两侧砌石护坡措施、库区施工围堰措施、施工导流洞措施
引水工程	支洞口绿化措施	隧洞口衬砌措施
电站厂区	厂区剥离表土措施、施工期临时排水及沉砂措施、临时堆土堆料场防护措施、厂区排水措施、厂区绿化措施	厂区施工围堰措施、厂区挖填边坡挡墙措施、场地硬化措施

3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1 水土流失防治责任范围界定

根据《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)规定的水土流失防治责任范围划分原则,计列本工程水土流失防治责任范围。本工程水土流失防治责任范围包括工程建设区和直接影响区两部分,共计 28.43hm^2 ,其中项目建设区 25.65hm^2 ,直接影响区 2.78hm^2 。

(1) 工程建设区

工程建设区包括库区、引水工程、电站厂区、施工临时设施区(包括施工临时场地、仓库等)。

工程建设区面积为 25.65hm^2 ,其中库区 24.40hm^2 ,引水工程 0.04hm^2 ,电站厂区 1.21hm^2 ,施工临时设施均布置于永久占地,不再重复计列。

(2) 直接影响区

直接影响区包括拆迁安置区、库岸影响区、大坝下游水域影响区、引水系统施工影响区、厂区周边影响区和施工场地周边影响区等,界定标准为:拆迁安置区按实际安置面积计列,库岸影响区按水库正常蓄水位(460m)至设计洪水位(463.69m)的库岸区域计列,大坝下游水域影响区按大坝下游水域50m范围计列,引水系统施工影响区按洞口50m范围及引水隧洞上部覆盖地表面积计列,厂区周边影响区按厂区周边5m和尾水渠出口50m水域范围计列,施工场地周边影响区按场地周边2m范围计列。

经计算,项目直接影响区面积共计 2.78hm^2 ,拆迁安置区 0.13hm^2 、库岸影响区 0.98hm^2 、大坝下游水域影响区 0.52hm^2 、引水系统施工影响

区 0.84hm²、厂区周边影响区 0.28hm²和施工场地周边影响区 0.03hm²。

根据《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)界定的水土流失防治责任范围面积详见表 3-1。

表 3-1 水土流失防治责任范围界定面积表 单位: hm²

	防治区域	防治责任范围	备注
项目 建设 区	库区	24.40	永久占地
	引水工程	0.04	永久占地
	电站厂区	1.21	永久占地
	项目建设区合计	25.65	—
直接 影响 区	拆迁安置区	0.13	按实际面积考虑
	库岸影响区	0.98	按正常蓄水位(460m)至设计洪水位(463.69m)的库岸区域计列
	大坝下游水域影响区	0.52	按大坝下游水域 50m 范围计列
	引水工程施工影响区	0.84	按洞口 50m 范围及引水隧洞上部覆盖地表面积计列
	电站厂区周边影响区	0.28	按厂区周边 5m 和尾水渠出口 50m 水域范围计列
	施工临时设施周边影响区	0.03	按施工场地周边 2m 范围计列
	直接影响区合计	2.78	—
总计	28.43	—	

3.1.2 运行期水土流失防治责任范围

2018 年 3 月~2018 年 9 月,我公司组织技术人员对界定的工程水土流失防治责任范围进行多次调查,水土流失调查内容主要包括防治责任范围内的自然环境情况、土石方调运情况、建设期和运营期水土流失情况、水土流失危害情况等内容。

根据现场调查表明,工程已正常运行 20 余年,工程运行过程,除项目库区水位变化、水库大坝泄洪和厂区尾水泄洪时可能对周边环境造成一定生态影响外,项目对周边自然环境所造成的影响已完全达到稳定状态,不存在突发性重大环境影响环节。

根据现场调查结果表明，工程除项目建设区外，直接影响区中的拆迁安置区、引水工程影响区、电站周边影响区和施工场地周边影响区，由于工程已经停止施工建设扰动和由此引起的水土流失危害诱因缺失，已不在对其产生影响，相应水土流失防治责任范围减少。因此工程运行期水土流失防治责任范围共计面积 27.15hm²，其中项目建设区 25.65hm²，直接影响区 1.50hm²。

工程运行期水土流失防治责任范围详见表 3-2。

表 3-2 工程运行期水土流失防治责任范围表 单位：hm²

防治区域		防治责任范围	备注
项目建设区	库区	24.40	永久占地
	引水工程	0.04	永久占地
	电站厂区	1.21	永久占地
	项目建设区合计	25.65	—
直接影响区	库岸影响区	0.98	按正常蓄水位（460m）至设计洪水位（463.69m）的库岸区域计列
	大坝下游水域影响区	0.52	按大坝下游水域 50m 范围计列
	直接影响区合计	1.50	—
总计		27.15	—

3.2 取（弃）土场

本工程建设所需砂石料、块石、砖块等建筑材料除部分采用工程自身开挖方，其他部分均采用合法料场商购解决，因此本工程不涉及取料场设置问题。工程建设产生弃渣全部用于附近村民宅基地和村建道路回填利用，不专设弃渣场。

3.3 水土保持措施总体布局

根据本项目水土保持评估报告，工程实际采取的具有水土保持功能的工程包括：坝肩两侧砌石护坡措施、库区施工临时堆料砖砌墙围护措

施、库区施工围堰措施、施工导流洞措施、库区施工场地平整措施、隧洞口衬砌措施、支洞口绿化措施、电站厂区剥离表土措施、施工期临时排水及沉砂措施、临时堆土堆料场挡护措施、厂区排水措施、厂区施工围堰措施、厂区挖填边坡挡墙措施、厂区绿化措施、场地硬化措施等。

(1) 坝肩两侧砌石护坡措施

根据现场调查，工程在大坝两侧开挖边坡采用了浆砌挡墙挡护措施，该措施不仅保证了大坝的稳定运营，同时也避免了坝肩侧裸露造成的水土流失，符合水土保持要求。但本措施为工程自身安全考虑的防治措施，不界定为水土保持工程的措施。

(2) 库区施工临时堆料砖砌墙围护措施

根据相关建设资料分析及施工单位考证，工程建设过程库区施工场地临时堆料场周边采取了砖砌墙护措施，主要在堆料场周围及不同堆料之间采用砖砌墙进行分隔和拦挡，堆场周围及分隔采用宽 0.3m 的砖砌墙，高度小于 3.0m，堆料边坡控制在 1: 1.5 以内，共实施了砖砌墙围护措施 85m。该措施避免了临时堆料造成的水土流失，符合水土保持要求，界定为水土保持工程的措施。

(3) 库区施工围堰措施

根据相关建设资料分析及施工单位考证，工程大坝基础开挖前，工程在大坝上游设置了施工围堰措施，该措施避免了大坝基础施工区因水流冲刷造成的水土流失，符合水土保持要求。但本措施为工程自身安全考虑的防治措施，不界定为水土保持工程的措施。

(4) 施工导流洞措施

根据相关建设资料分析及施工单位考证，工程大坝基础开挖前，工程在大坝上游设置了施工导流洞措施，该措施避免了大坝基础施工区因水流冲刷造成的水土流失，符合水土保持要求。但本措施为工程自身安全考虑的防治措施，不界定为水土保持工程的措施。

(5) 库区施工场地平整措施

根据相关建设资料分析及施工单位考证，工程库区施工结束后，对库区施工场地进行了场地平整工序，共实施了场地平整 0.12hm^2 。该措施避免了库区施工区因地层松散，在水流冲刷作用下造成的水土流失，符合水土保持要求，界定为水土保持工程的措施。

(6) 隧洞口衬砌措施

根据相关建设资料分析及施工单位考证，工程施工结束后，对引水隧洞洞口进行了衬砌措施，该措施避免了隧洞口因水流冲刷造成的水土流失，符合水土保持要求。但本措施为工程自身安全考虑的防治措施，不界定为水土保持工程的措施。

(7) 支洞口绿化措施

根据现场调查，引水系统施工支洞口施工结束后，对洞口区域采取了植被恢复措施，主要以撒草籽方式绿化，共实施了撒草籽措施 0.04hm^2 。该措施不仅美化了环境景观，同时避免了因支洞口因裸露造成的水土流失，符合水土保持要求，界定为水土保持工程的措施。

(8) 厂区剥离表土措施

根据相关建设资料分析及施工单位考证，电站厂区厂地平整前，对项目区厂区占用林地区域表土层进行剥离，剥离厚度平均 25cm 左右，

共计剥离表土 0.30 万 m^3 ，施工期均临时堆置于厂区用地范围内，并采取填土草包围护，施工后期全部用于厂区绿化覆土，覆土量 0.30 万 m^3 ，该措施不仅保护了表土资源，而且为后期绿化植被生长提供了良好的种植条件，避免因植被枯死造成的水土流失，符合水土保持要求，界定为水土保持工程的措施。

(9) 厂区施工围堰措施

根据相关建设资料分析及施工单位考证，工程电站厂区施工前，为避免水流冲刷，在沿河侧设置了施工围堰措施，该措施避免了电站厂区施工区因水流冲刷造成的水土流失，符合水土保持要求。但本措施为工程自身安全考虑的防治措施，不界定为水土保持工程的措施。

(10) 施工期临时排水及沉砂措施

根据相关建设资料分析及施工单位考证，工程电站厂区施工前，为了防治施工区场地涝水，施工单位在场地周边修建了临时排水沟，排水沟出口处设置了沉砂池，场地临时排水沟采用梯形断面，深 0.4m，底宽 0.4m，边坡 1:1，沟底纵坡坡降最小取 3‰，排水沟设计流量为 $0.11m^3/s$ ，排水沟出口沉砂池采用砖块砌筑，宽 2.0m，长 4.0m，深度取 1.0m，并有定期清理池内泥沙。排水及沉砂措施共实施了排水沟 512m，砖砌沉砂池 2 座。经复核，排水沟布置合理，尺寸断面满足项目区最大洪峰流量 $0.07m^3/s$ 的排泄要求，临时排水沟及沉砂池措施的布置，不仅避免了施工场地涝水，有利于厂区施工，同时极大程度减少了施工裸露场地造成的水土流失，符合水土保持要求，界定为水土保持工程的措施。

(11) 临时堆土堆料场防护措施

根据相关建设资料分析及施工单位考证，工程建设过程，厂区施工场地临时堆土采取了填土草包袋防护，草包袋堆置高度均为 80cm，底宽均为 80cm，顶宽均为 50cm，堆土高度为 3m 以内，堆土边坡控制为 1:1.5，共实施了填土草包围护 150m。砂砾料堆场周边采取了砖砌墙围护措施，堆场周围及分隔采用宽 0.3m 的砖砌墙，高度小于 3.0m，堆料边坡控制在 1: 1.5 以内，共实施了砖砌墙围护措施 58m。临时堆土堆料防护措施避免了临时堆土堆料因降雨冲刷造成的水土流失，符合水土保持要求，界定为水土保持工程的措施。

(12) 厂区排水措施

根据现场调查，项目区主要在厂区周边、道路两侧布置了厂区排水沟，排水沟采用 C20 砼衬砌，矩形断面，宽 30cm，深 15cm，衬砌厚度 20cm，共实施了 C20 砼排水沟 428m。该措施有效避免了厂区水流四溢造成的水土流失，符合水土保持要求，界定为水土保持工程的措施。

(13) 厂区挖填边坡挡墙措施

根据现场调查，项目区沿山侧开挖边坡和沿河侧填方边坡均采取了浆砌挡墙挡护措施，这些措施不仅确保了工程的正常运营，同时也避免了因挖填边坡失稳造成的重力侵蚀，符合水土保持要求。但本措施为工程自身安全考虑的防治措施，不界定为水土保持工程的措施。

(14) 厂区绿化措施

根据现场调查，电站厂区除永久建筑物、水体和硬化地面外，其他可绿化区域均通过点线面结合方式进行绿化，使电站厂区绿化面积达 0.36hm²，绿地率达到 30%。工程采取的植物措施由于乔、灌、草植被

具有良好的防止土壤侵蚀的作用，土壤的侵蚀度随着绿地建设密度的增加而锐减，有良好的保水固土功能，达到良好的水土保持目的，符合水土保持要求，界定为水土保持工程的措施。

(15) 场地硬化措施

根据现场调查，电站厂区除用久建筑物、水体和绿化区外，其他空地均采取地表硬化方式，有效避免场地裸露造成的水土流失，具有一定的水土保持功能，但不界定为水土保持工程的措施。

3.4 水土保持设施完成情况

根据工程水土保持评估报告和《水土保持措施界定参考意见》，工程实际完成的水土保持措施工程量主要计列库区施工临时堆料砖砌墙围护措施、库区施工场地平整措施、支洞口绿化措施、电站厂区剥离表土措施、施工期临时排水及沉砂措施、临时堆土堆料场挡护措施、厂区排水措施、厂区绿化措施等水土保持措施工程量。实际完成水土保持措施工程量包括砖砌墙围护措施 143m，场地平整 0.12hm²，撒草籽措施 0.04hm²，剥离表土 0.30 万 m³，覆土量 0.30 万 m³，临时排水沟 512m，砖砌沉砂池 2 座，填土草包围护 150m，C20 砼排水沟 428m，厂区绿化 0.36hm²。

各项水保设施完成工程情况详见表 3-3。

表 3-3

各项水保设施完成工程情况表

分区	防治措施名称		水土保持工程			工程量			实施时间
			名称	单位	数量	名称	单位	数量	
库区	工程措施	场地平整措施	场地平整	hm ²	0.12	场地平整	hm ²	0.12	1997年5月
	临时措施	砖砌墙围护措施	砖砌墙	m	85	砖砌墙	m ³	51	1995年1月~1996年3
引水工程	植物措施	撒草籽措施	撒草籽	hm ²	0.04	撒草籽	hm ²	0.04	1997年5月
电站 厂区	工程措施	剥离表土措施	剥离表土	m ³	3000	剥离表土	m ³	3000	1994年12月
		覆土措施	覆土	m ³	3000	覆土	m ³	3000	1997年6月
		排水措施	C20 砼排水沟	m	428	C20 砼排水沟	m	428	1996年9月
	植物措施	厂区绿化	绿化	hm ²	0.36	绿化	hm ²	0.36	1997年6月
	临时措施	临时排水沟及沉砂池措施	临时排水沟	m	580	土方开挖	m ³	187	1994年12月~1995年3
			砖砌沉砂池	座	2	砖砌	m ³	36	1994年12月~1995年3
						土方开挖	m ³	18	1994年12月~1995年3
	填土草包围护	填土草包	m	150	填土草包	m ³	78	1995年1月~1995年4	
砖砌墙围护	砖砌墙	m	58	砖砌墙	m ³	35	1995年1月~1995年4		

3.5 水土保持投资完成情况

根据工程水土保持评估报告，并结合现行《开发建设项目水土保持技术规范》、《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部计价格[2012]10号文）、《浙江省财政厅、浙江省物价局、浙江省水利厅、中国人民银行杭州中心支行转发财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（浙财综[2014]27号）等规定计列工程水土保持投资。

工程实际水土保持投资共计 43.98 万元，其中工程措施 6.35 万元，植物措施 19.82 万元，临时措施 6.81 万元，独立费用 10.0 万元，水土保持补偿费 1.0 万元（10000 元，已于 2018 年 10 月补缴完毕，具体详见附件）。

工程水土保持投资情况详见表 3-4 和表 3-5。

表 3-4 水土保持投资情况汇总表

序号	费用名称	实际完成投资（万元）
一	工程措施	6.35
二	植物措施	19.82
三	临时措施	6.81
四	独立费用	10.0
1	建设单位管理费	4.00
2	水土保持监理费	0
3	水保方案编制费及勘测设计费	3.0
4	水土保持监测费	0
5	水土保持竣工验收技术报告费	3.0
五	水土保持补偿费	1.0（10000 元）
六	水土保持总投资	43.98

表 3-5

工程水土保持投资一览表

单位:万元

序号	工程费用名称及明细	单位	工程量	投资	备注
一	库区			1.95	
第一部分	工程措施			0.11	
1	场地平整	hm ²	0.12	0.11	
第二部分	植物措施				
第三部分	临时措施			1.84	
1	砖砌墙	m ³	51	1.84	
二	引水工程			0.02	
第一部分	工程措施				
第二部分	植物措施			0.02	
1	撒草籽	hm ²	0.04	0.02	
第三部分	临时措施				
三	电站厂区			31.01	
第一部分	工程措施			6.24	
1	剥离表土	m ³	3000	0.32	
2	覆土	m ³	3000	0.15	
3	C20 砼排水沟	m	428	5.77	
第二部分	植物措施			19.80	
1	绿化	hm ²	0.36	19.80	
第三部分	临时措施			4.97	
1	土方开挖	m ³	205	0.46	
2	砖砌	m ³	36	1.30	
3	填土草包	m ³	78	1.95	
4	砖砌墙	m ³	35	1.26	
四	独立费用			10.0	
1	建设单位管理费			4.0	按实际计列
2	水土保持监理费			0	
3	水土保持方案编制及勘测设计费			3.0	按实际计列
4	水土保持监测费			0	自行监测, 不计费
5	水土保持竣工验收技术报告费			3.0	按实际计费
五	水土保持补偿费	m ²	12500	1.0	10000 元
六	水土保持总投资			43.98	

注:表中水土保持补偿费征收面积为 12500m²(不含淹没区面积),计费标准为 0.80 元/m²。

4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

4.1.1 建设单位质量控制体系

本工程建设单位在整个管理过程中，质量保证体系相对独立、关系明确、分层清楚、组织机构合理指令畅通。建设单位赋予各级质量检查人员相应的责、权、利，加强质量检查人员质量意识和素质培训。主要抓以下几点：

- (1) 建立健全各项规章制度，提高质量意识，明确质量控制程序；
- (2) 加强质量工序抽检，增加试验检验频率，消灭工程质量隐患；
- (3) 加强工程项目的程序管理，确保工程实施质量；
- (4) 组织工程参建各方负责人定期召开工地例会。

4.1.2 设计单位质量控制体系

设计的质量目标要求是：应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到合理、经济、防灾、安全。为达到这一目标，采取以下措施对设计质量进行控制。

(1) 设计方案审查。控制设计质量，审查设计方案，以保证项目设计符合大纲要求，符合国家有关工程建设的方针政策，符合现行设计规范、标准，符合国情，工艺合理，技术先进，能充分发挥工程项目的社会效益、经济效益、环境效益。

(2) 设计图纸的审核。设计图纸是设计工作的成果，又是施工的直接依据，所以，设计阶段质量控制最终要体现在设计图纸的审核上。

初步设计图纸的审核：初步设计是决定工程采取何种技术方案，审查重点是所采用的技术方案是否符合总体方案的要求，是否达到项目决策阶段的质量标准。技术设计图纸审核：技术设计是初步设计方案的具体化，审查重点是各专业设计是否符合预定的质量标准和要求。施工图设计审查：施工图是对设备、设施、建筑物、管线等工程对象的尺寸、布置、选材、构造、相互关系、施工及安装质量要求的详细图纸和说明，是指导施工的直接依据，从而也是设计阶段质量控制的一个重点，审查重点是使用功能是否满足质量目标和水平。

(3) 施工配合和竣工验收。业主组织设计单位进行配合施工，任务有两个方面：一是施工过程中发生的设计问题，解决施工单位、业主提出的质量问题；二是设计变更和处理预算修改。竣工验收既是对施工质量的最后考核，也是对设计质量的最后审定。验收期间发现的设计或施工质量问题的，设计与施工单位应在限期内消除质量问题。

4.1.3 监理单位质量控制体系

监理单位在接受建设单位委托并签订工程建设监理合同之后，由项目总监理工程师主持，根据监理合同，在监理大纲的基础上，结合项目的具体情况，广泛收集工程信息和资料，制定了监理规划，它是指导整个项目组织开展监理工作的指导性文件。

为了确保监理工作井然有序地开展，监理部根据工程实际情况，制订了一系列内部管理制度，并严格依照执行。内部管理制度主要内容有：监理岗位责任制、监理工作人员职业道德守则、内部纪律的规定、内部安全文明管理制度、施工阶段监理工作制度、工程进度质量安全巡查制

度、旁站监理工作规定、监理周报月报大事记的编写规定、工程进度款
监理部内部审核制度、监理部安全生产责任制、工程环境因素检查制度、
职业健康安全督促检查制度、监理工程师考评实施细则、业务学习制度、
廉政纪律等规章制度。

在工程质量控制方面，监理部严格按优质工程要求审查施工单位的
组织管理体系、质量保证体系、安全保障体系及施工组织设计、施工方
案及施工措施，并且在施工过程中严格监督施工单位贯彻落实。

监理单位对具有水土保持功能的措施施工过程中的关键部位及工
序进行旁站监理，尤其加强对隐蔽工程和关键工序的中间验收。具体工
作内容包括：

(1) 工程开工前仔细审图，同时结合规程、规范，确定审核工程
施工质量分级验收制度。对不符合施工程序质量要求的不得进入下一环
节或工序。

(2) 监理采取有效的质量控制手段，从事前、事中、事后进行全
程质量控制。施工前对采用的原材料严格执行生产证、准用证、合格证、
交易证和材质报告制度，严格审查材料供应商资质，及时进行材料进场
复测和现场取样见证工作。协调和解决施工过程中出现的质量问题，质
量不合格的工程不予计量。

(3) 在现场检查过程中，发现水土流失方面的问题及时向施工方
提出整改意见和建议，并向业主汇报。同时以项目经理为领导的环境组
织保证体系，完善和保证了项目环境监察体系的正常运转，保证了环境
保护、相关措施的落实。

4.1.4 施工单位质量保证体系

施工单位各自成立项目经理部，切实做到：严格工艺，精心操作，逐项检查，确保工程质量目标实现。项目经理部质量管理建立以项目经理为核心的质量管理网络，以项目经理为施工质量第一责任人，对工程内的施工质量全权负责。施工单位以建设优良工程为目标，实行工程质量管理，明确各部门的工作岗位职责，落实工程质量责任制。由质检科具体负责，工区及各分项工程配备专职质检员，强化质量控制和检测手段，各级施工质量管理人員做到认真按合同文件、技术规范和监理规程、设计图纸、质量标准进行施工质量管理。开展三工序（复查上工序、保证本工序、服务下工序）活动，强化质量意识。

施工单位内部建立了第一质量责任人的质量保证体系，对工程的施工进行全面质量管理。实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，接受监理单位及水行政主管部门的监督。工程开工前，施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送项目监理审核。项目总工主持对提交图纸进行有计划的技术交底，编制工程一级网络进度图，控制工程进度，保证施工质量。工程施工严格按设计进行。施工前，明确施工方法、程序、进度、质量和安全保障措施。施工期间，施工单位按合同要求，组织人员对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收。各项工程完工后，具备完整的质量验收记录、质量签证和验收记录。验收合格后交由监理单位初验。对不符合质量要求的工程，接质量整改通知单后，在限定期内及时整改完毕。

4.2 水土保持工程质量评价

4.2.1 项目划分及结果

根据工程区水土流失特点，结合工程实际水土保持措施建设情况，参考《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）已实施的水土保持工程特点，对水土保持工程进行目划分。水土保持工程划分情况见表 4-1。

表 4-1 水土保持工程项目划分

单位工程	分部工程	单元工程
拦挡工程	砖砌墙、填土草布袋	每 50m 为一个单元工程
	沉沙池	以沉沙池作为一个单元工程
土地整治	场地平整	每个施工临时占地区作为一个单元工程
防洪排导	排水	每 50m 为一个单元工程
植被建设工程	点片状植被	以厂区绿地作为一个单元工程

4.2.2 各区工程质量评定

本工程水土保持工程监理、质量检验纳入主体工程，由主体工程相关单位一并进行监理与质量检验。

根据工程质量检验评定资料、施工报告和竣工资料，依据《开发建设项目水土保持实施技术规程》（GB/T22490-2008）按照要求，《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），对已实施完成的水土保持工程进行了质量等级评定，工程质量等级均为合格，水土保持工程质量总体合格。

水土保持工程分部工程和分项工程质量检验评定结果见表 4-2。

表 4-2 已实施的水土保持设施质量评定结果表

单位工程	分部工程	外观质量	质量评定
拦挡工程	砖砌墙、填土 草包袋	表面较平整、美观，断面尺寸达到设计要求	合格
	沉沙池	表面光洁、接缝严实，断面尺寸达到设计要求	合格
土地整治	场地平整	场地表面平整度达到设计要求，场地内无垃圾、 杂草和杂物	合格
防洪排导	排水	排水沟线型较直顺，沟底平顺基本无阻水，断面 尺寸基本达到设计要求。	合格
植被建设工程	点片状植被	植物长势良好	合格

4.3 弃渣场稳定性评估

本工程产生弃渣 2.28 万 m³，全部外运用于附近村民宅基地和村建道路回填利用，不涉及弃渣场安全性问题

4.4 总体质量评价

综合以上评定结果，工程已实施的水土保持措施目前运行情况良好，能够有效地防止水土流失，满足水土保持要求，工程水土保持措施质量总体合格。

5 项目初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

工程建设中积极采取了拦挡、护坡、排水和植物等措施，施工期间未造成较大的水土流失和危害。目前，工程已实施的各项水土保持措施均已实施完毕。根据现场调查，已实施的各项工程措施防护外观整洁、防护稳定性高；实施的截、排水措施有效拦截了工程区周边上游来水及将场内水有效地排出场外，确保了汛期安全；植被恢复区种植的植被生长良好、绿化布置景观性较高，能很好的与周边环境衔接。防护措施的实施有效地控制了工程区的水土流失，防止了水土流失危害的发生，恢复和改善了工程区的生态环境，符合开发建设项目水土保持技术规范要求。已实施措施区域土壤侵蚀强度均控制在 $400\text{t}/\text{km}^2 \text{ a}$ 的范围内，基本控制了水土流失，未对周边环境造成危害。

5.2 水土保持效果

5.2.1 水土流失防治标准界定

工程区属以水力侵蚀为主类型区中的南方红壤丘陵区，工程区不属于国家级水土流失重点防治区，属于省级水土流失重点预防区。根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008）规定，本项目水土流失防治标准应执行建设生产类项目水土流失防治标准中的一级标准，同时各量化指标根据降水、现状土壤侵蚀程度、地形地貌、工程建设性质等因素进行修正。

工程水土流失防治标准详见表 5-1。

表 5-1 水土流失防治标准一览表

防治指标	标准规定	按降水量修正	按土壤侵蚀强度修正	按地形修正	工程建设性质修正	采用标准
扰动土地整治率 (%)	95	—	—	—	—	95
水土流失总治理度 (%)	90	+2	—	—	—	92
土壤流失控制比	0.7	—	+0.5	—	—	1.2
拦渣率 (%)	98	—	—	—	—	98
林草植被恢复率 (%)	97	+1	—	—	—	98
林草覆盖率 (%)	25	—	—	—	+1	26

5.2.2 水土保持效果

2018年3月~2018年9月,我公司组织技术人员对项目区水土流失和水土流失防治效果进行多次调查,统计项目区各区域的现状水土流失数据,并结合2014年浙江省水土流失复核调查成果和现状卫星航拍图片进行分析计算结果表明,工程在建设和运行过程中,可能造成水土流失区域均得到有效治理,各项防治指标均已达到规定标准,具体如下:

(1) 扰动土地整治率

本工程扰动原地貌面积 25.65hm^2 , 工程实际扰动土地整治面积 25.64hm^2 (不含植被覆盖率不达标面积 0.01hm^2), 扰动土地整治率达到 99.96%, 达到防治标准值 95% 的要求。

(2) 水土流失总治理度

本工程可能造成水土流失的面积为 0.40hm^2 (扣除水面、建筑物及硬化路面积 25.25hm^2), 由于工程采取了前述各项水土保持措施后, 工程建设所带来的各水土流失区域均得到有效治理和改善。除水面、建筑物及硬化路占地以外, 工程施工用地都将得到平整、绿化, 水土保持措施防治面积达 0.39hm^2 (不含植被覆盖率不达标面积 0.01hm^2), 水土流失总治理度达到 97.50%, 达到防治标准值 92% 的要求。

(3) 土壤流失控制比

采取工程和植物措施后, 裸露面得到治理, 减少了地面径流, 有效的

控制了防治责任范围的水土流失，使工程区土壤侵蚀强度逐步恢复到 $400\text{t}/\text{km}^2 \text{ a}$ 以下，土壤流失控制比达 1.25，达到防治标准值 1.2 的要求。

(4) 拦渣率

实际施工过程中对临时堆土场、堆料场采取了填土草包袋防护和砖砌墙防护等措施后，使临时堆土堆料场得到了有效的防护，工程拦渣率达 98.98% 以上，达到防治标准值 98% 的要求。

(5) 林草植被恢复率

工程可绿化面积 0.40hm^2 ，共实施植物措施面积为 0.40hm^2 （不含植被完全枯死面积 30m^2 ），工程区林草植被恢复率达 99.25%，达到防治标准值 98% 的要求。

(6) 林草覆盖率

工程对可绿化的区域进行了绿化，本工程总的绿化面积达到 0.40hm^2 （不含植被覆盖率不达标面积 0.01hm^2 ），项目区总体林草覆盖率为 27%，达到防治标准值 26% 的要求。

工程各项指标达标情况详见表 5-2。

表 5-2 各防治区土壤流失控制比一览表

防治指标	采用标准	实际效果	达标情况
扰动土地整治率 (%)	95	99.96	达标
水土流失总治理度 (%)	92	97.50	达标
土壤流失控制比	1.2	1.25	达标
拦渣率 (%)	98	98.98	达标
林草植被恢复率 (%)	98	99.25	达标
林草覆盖率 (%)	26	27	达标

5.3 公众满意度

为了解本工程在建和建成后公众满意度水平，我单位同建设单位组织了社会调查。通过多份针对不同年龄段、不同性别和学历、职业者的问卷调查，结果表明本工程的建成，对繁荣地区经济，特别是促进少数民族地区生产发展，提高贫困县人民生活水平，促进民族团结起到了十分重要的作用，同时工程建设过程未发生重大水土流失危害事件，受调查民众对工程水土保持工程基本满意。

6 水土保持管理

6.1 组织领导

本工程由建设单位全面负责工程建设的组织和管理工作的。根据批准的工程建设规模、标准、概算及有关政策，组织工程的建设实施。在工程建设中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。实施中把具有水土保持功能的工程纳入建设和管理体系中，并负责工程的建设管理、组织工程实施、资金支付工作。

根据工程水土保持评估报告，建设单位由专人负责工程建设的水土保持工作，具体负责工程建设期间水土保持措施的监督落实、水土保持工程的建设管理，使工程建设的各个阶段满足水土保持和环境保护的规范要求。

6.2 规章制度

建设单位及施工单位认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，符合水土保持的要求。工程建设过程中建立、健全各项档案，积累、分析整编资料，总结经验，不断改进工程管理工作。根据现行水土保持相关法规，建设单位接受水行政主管部门的监督、检查，按相关要求竣工验收。

6.3 建设管理

工程严格按照《招标投标法》开展公开招标，建设单位组织了相应的技术人员会同设计单位编制了招标文件，招标工作本着公开、公平、公

正的原则，最后选定具有相应资质、实力、良好业绩、信誉及标价合理的施工单位。

工程具有水土保持功能的措施同其他工程一起签订。工程于 1994 年 12 月开工建设，1997 年 7 月完工。在主体工程实施过程中，施工单位以招标文件和施工合同为依据，按照各技术规范和合同要求进行施工，认真履行合同，在各项工程施工方面做了大量的工作。

6.4 水土保持监测

本工程建设期间，建设单位未委托专门的监测单位进行监测，主要以实地调查和巡查等形式展开监测工作。在工程实际施工过程中，建设单位、施工单位及监理单位高度重视水土保持工作，对植被生长发育情况、拦挡设施完好率、施工区域的水土流失情况经常进行实地调查，并及时进行整改。

由于在建设过程中采取了大量具有水土保持功能的措施，工程期间未发生重大水土流失事件，未对项目所在地的生态环境造成明显不利影响。

6.5 水土保持监理

工程未设专项水土保持监理，具有水土保持功能的措施由主体工程监理单位一并承当。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

本项目已于 1994 年 12 月开工建设，1997 年 7 月完工并投产使用，由于工程建设较早，工程建设时，全国水土保持法执行力度和相关执能部门尚未完全建制，造成我省开发建设项目水土保持方案编制率相对较低，本工程建设时也未编报过水土保持方案。为了早期建设项目能够按

照现行法规要求完成水土保持工程竣工验收流程，在经省厅和景宁县水行政主管部门意见，按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和浙江省水利厅贯彻《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》的实施意见，本项目水土保持设施自主验收须编报水土保持评估报告，并及时依法缴纳水土保持补偿费。

根据水行政主管部门意见，2018年3月，建设业主单位浙江景宁惠宁电力发展有限公司委托丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司编制《景宁县上标二级电站水土保持评估报告》，并于2018年9月编制完成了工程的水土保持评估报告。

2018年11月16日，景宁畲族自治县水利局水保站在建设单位的陪同下对该工程水土保持工作进行竣工验收前监督检查，对项目区水保设施效果进行复核调查，建成的各项水保设施由景宁畲族自治县大洋水电开发有限公司负责养护，各项水土保持设施已正常发挥效益，有效控制了水土流失。

6.7 水土保持补偿费缴纳情况

根据工程水土保持评估报告，建设单位应依法缴纳水土保持补偿费补偿费1.0万元（10000元）。

为此，建设单位已于2018年10月，足额缴纳了本工程水土保持补偿费，具体详见附件。

6.8 水土保持设施管理维护

运行期间，建成的各项水土保持设施由建设单位负责养护，养护人员、经费到位，养护工作已得到落实。

7 结论

7.1 结论

工程在建设和运行过程中，可能造成水土流失区域均得到有效治理，不存在重大水土保持制约性因素，各项防治指标均已达到规定标准，水土保持设施质量合格，运行正常，水土流失防治效益明显，水土流失防治指标均已达到水土保持评估报告确定的目标值（扰动土地整治率达 99.96%，水土流失总治理度达 97.50%，土壤流失控制比达 1.25，拦渣率 98.98%，林草覆盖率达 27%，林草植被恢复率达 99.25%），工程整体符合水土保持要求。结合工程水土保持评估报，本报告认为景宁县上标二级电站水土保持设施已具备验收条件。

7.2 遗留问题安排

工程后续应加强项目区水土保持设施的管护工作，确保水土保持设施的正常运行，特别要加强植物措施的抚育管理、定期检查，及时补植、补种，以保证林草的正常生长，长期有效的发挥水土保持的效果。

附件

附件 1 工程大事记

1993 年 6 月，浙江省水利水电勘测设计院编制完成《上标二级水电站工程可行性研究报告》。

1993 年 7 月，浙江省计划经济委员会以浙计经建[1993]875 号文，对工程可研报告进行批复。

1994 年 2 月浙江省水利水电勘测设计院编制完成工程初步设计报告，同年 3 月，浙江省电力以浙电基[1994]0328 号文出具了关于印发《上标二级水电站初步设计审查意见》的通知。

1994 年 11 月，浙江省电力工业局以浙电基[1994]1194 号文对上标二级电站接入系统方案进行批复。

1994 年 12 月，上标二级电站进入施工建设阶段，1997 年 7 月工程完工，浙江省电力工业局以浙电基字[1997]0008 号文印发了《上标二级电站第二次启委会会议纪要》的通知。

1994 年 12 月，工程完成前期准备工作，正式开工。

1997 年 7 月，工程建设安装工程完工，进入项目试运行期。

2018 年 3 月，建设业主单位浙江景宁惠宁电力发展有限公司委托丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司编制《景宁县上标二级电站水土保持设施验收报告》，《景宁县上标二级电站水土保持评估报告》。

2018 年 3 月，丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司编制完成《景宁县上标二级电站水土保持设施验收报告》，《景宁县上标二级电站水土保持评估报告》。

附件 2 部分水土保持设施及调查现场照片



坝肩侧砌石护坡措施




电站厂区道路两侧绿化措施



电站厂区集中绿化区



绿化植被覆盖率调查

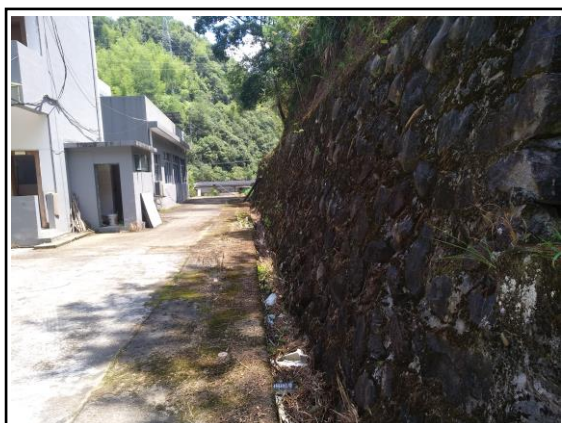

沿山侧开挖边坡防护挡墙及坡底排水沟



电站厂区排水沟调查

附件3 项目立项及相关批复文件

浙江省计划经济委员会文件

浙计经建[1993]875号

关于上标二级水电站工程可行性研究报告的批复

省电力局：

浙电计(93)0519号文收悉。根据上标二级水电站工程可行性研究报告的审查意见，同意建设上标二级水电站，并对该工程可行性研究报告的主要内容批复如下：

一、建设规模为水库库容218万立方米，装机2×5000千瓦。

二、同意大际水文站作为上标二级电站水文计算的6-22
66-0
代表站，南雁水文站作为参证站；基本同意可行性研究报告的水文计算成果，建议在初设阶段进一步核实。

三、采用隧洞引水式电站方案；水库正常蓄水位110米；对小佐坑引水在初设时进行技术经济论证。

000017

比较。

四、同意水库大坝采用砼双曲拱坝方案，按10年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核；电站厂房按10年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核。

五、抓紧编制工程环境影响评价报告，向有关单位报批。

六、工程静态总投资控制在1600万元以内，所需资金由省电力局、丽水电业局和景宁县集资解决。


请据此编制工程初步设计报批。

浙江省计划经济委员会

一九九三年七月二十二日

主题词：电力 可行性 批复

抄送：省土管局、环保局、建设银行，丽水地区计委、电业局，景宁县人民政府、计经委。

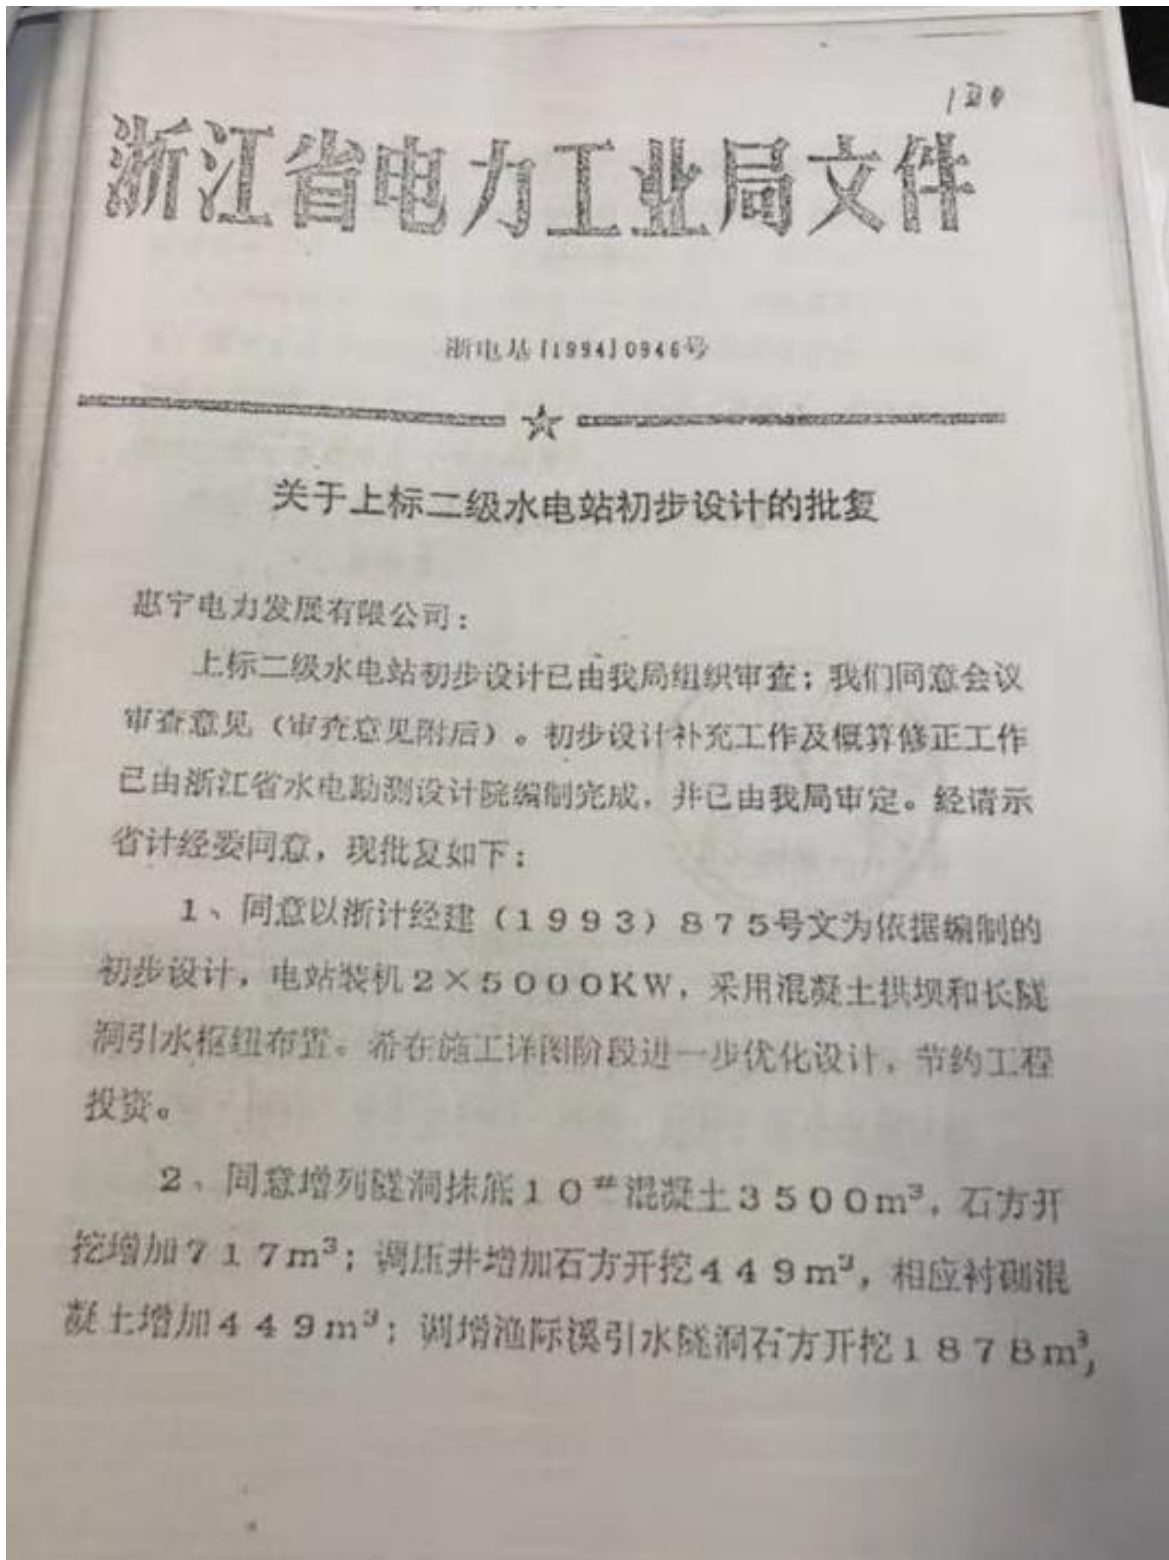

13

调压井永久管理便道 1 KM；施工交通增列二座临时便桥。

3、同意本工程概算按省水利厅 92 年颁发的《编制细则》及其补充文件（一）、（二）编制概算。设备、材料取价同意按 93 年底价格水平编制预算价格，其中水泥、钢材按浙水建（92）第 310 号文规定组价，并按 93 年价格水平补差。审定概算静态总投资 4550.32 万元，总投资 5485.48 万元，送出工程 150 万元（详见附表）。

附件：一、上标二级水电站初步设计审查意见

二、总概算表



主题词：水电 工程 初设 批复

抄送：省计经委基建综合办、省建行、丽水电业局、丽水地区计委、建行、景宁县政府、计委、建行、省水电设计院

打字：章晓雷

校对：肖建宝

浙江省电力工业局文件

浙电基[1994]0328号



关于印发《上标二级水电站 初步设计审查意见》的通知

各有关单位：

上标二级水电站初步设计审查会于1994年2月27日至28日在杭州召开，会议基本同意工程初步设计，现将审查会意见印发给你们，请建设单位、设计等单位根据审查意见抓紧设计补充等工作，并尽早上报以便尽早批复。

一九九四年三月二十九日



主题词：印发 水电 初设 意见 通知

打字：黄可

校对：肖建宝

— 1 —

000001

附件 4 水土保持补偿费票据

缴 款 书 (报 查)

2018年 10月 9日 填制 字 号

缴 款 期 限	收 款 单 位	财政机关 景宁县财政局 预算级次 县 收款国库 国库	缴 款 单 位	全 称 浙江景宁电力发展有限公司 帐 号 1983010140003040 开户银行 农行	第 一 联 ： 国 库 盖 章 后 退 还 财 政 机 关 （ 自 收 ）	
	预算科目名称（填写全称）		年 度	月 份		金 额
	款 项 目					备注：
年 月 日	水土保持补偿费 (103000609)				¥1000.00 ✓	
	合 计				¥1000.00 ✓	
	金额人民币（大写） 壹万元整					
缴款单位公章		上列款项已记入收款单位帐户			<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">已受理</div> 年 月 日	
复核员 填制人		国库（银行）盖章				

附件 5 部分公众满意调查表

景宁县上标二级电站

水土保持公众评价调查表

- 1、调查对象年龄段 (B)
A、青年 B、中年 C、老年
- 2、调查对象性别 (A)
A、男 B、女
- 3、调查对象职业 (A)
A、农民 B、商店老板 C、工人 D、其他
- 4、本工程建设过程中对周边居民生活的影响 (B)
A、无 B、一般 C、较大 C、严重影响
- 5、本工程建设过程中对周边环境的影响 (B)
A、无 B、一般 C、较大 C、严重影响
- 6、本工程建成后对当地经济的影响 (C)
A、无 B、一般 C、较好 C、极好
- 7、本工程建设过程中弃渣乱堆乱弃情况 (A)
A、未发现 B、小量 C、较多 C、极多
- 8、本工程建设成后对工程区内植被景观的满意程度 (B)
A、不满意 B、较满意 C、很满意
- 9、本工程建设成后对工程整体满意程度 (B)
A、不满意 B、较满意 C、很满意

附件 6 部分工程决算及其他相关附件

上标二级电站建筑工程决算表

97.9.22

编号	项 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
二	厂区附属工程				1266744.42
1	尾水坝挡墙延长段				667585.98
2	综合楼场地挖运后挡墙				204415.71
3	厂区花式栏杆				84958.06
4	厂区排水沟涵				57749.89
5	进厂公路混泥土路面				137401.56
6	零星电气安装				39538.70
7	厂区临时10KW变压器电杆线路拆除				7397.46
	合计				1266744.42

建设单位: 李超 97.9.22

监理单位: 杨劲松 97.11.28

施工单位: 遂昌建安公司 罗以土 97.11.18

000105

上标二级电站建筑工程决算表

97.9.22

编号	项目名称	单位	数量	单价	合价
—	发电隧洞部分工程				
1-2	隧洞清渣				126960.00
3	1#支洞衬砌工程				102091.14
4	进水口检修平台坎及修路				8995.02
5	下平洞湊合段衬砌				15290.06
6	进水口机房铝合金窗、卷门、贴面砖				7578.00
	合 计				261015.65

建设单位: 景宁县水利局

监理单位: 浙江水利勘测设计研究院



施工单位: 遂昌电建公司
罗以土 97.11.28



000095

上标二级电站建筑工程决算表

97.9.22

编号	项目名称	单位	数量	单价	合价
一、	尾水渠部分工程				
(1)	尾水渠中墙砼	m ³	63.36	224.41	14219.00
(2)	外墙墙砼	m ³	55.50	224.41	12455.00
(3)	拱板砼	m ³	178.00	371.14	66063.00
(4)	钢筋制安(不包括材料费)	T	5.58	1050.28	6144.00
(5)	临时设施(包括抽水台班)	元			8555.00
(6)	施工道路	m	112.00	60.00	6720.00
(7)	赶工费				
(8)	一次性材料损耗补贴	元			9000.00
(9)	春节突击加班人工补贴	元			7800.00
	小 计	元			130956.00
④	材料补差水泥(411-250)	T	63.00	161.00	10143.00
	合 计	元			141099.00

建设单位

杨超 98.6.2

监理单位

杨超 98.6.28



施工单位



000112

兴
限
公
司

浙江省电力工业局文件

浙电基[1994]1194号



关于上标二级水电站接入系统的批复

局、惠宁电力发展有限公司：

浙电计(1994)0167号文收悉。上标二级水电站送出工程初步设计曾考虑用35KV送上标一级站。现经你局对线路设计作经济比较后，认为用110KV送至上云1073线“T”型接线更经济合理。经研究，我局同意你局意见。希进一步优化工程设计，节约工程投



一九九四年十一月六日

主题词：水电 设计 方案 批复

打字：黄可

校对：肖建宝

000034



营业执照

(副本) 统一社会信用代码 913311271485152117 (1/1)

名称 浙江景宁惠宁电力发展有限公司
 类型 有限责任公司
 住所 浙江省景宁畲族自治县雁溪乡上标二级电站
 法定代表人 楼彪
 注册资本 壹仟肆佰肆拾万元整
 成立日期 1994年02月08日
 营业期限 1994年02月08日至2025年12月31日止
 经营范围 电力生产、水资源开发利用、金属加工、通用设备制造、五金交电、金属材料、电子产品销售等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)




登记机关

2016年06月30日


应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.zjaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

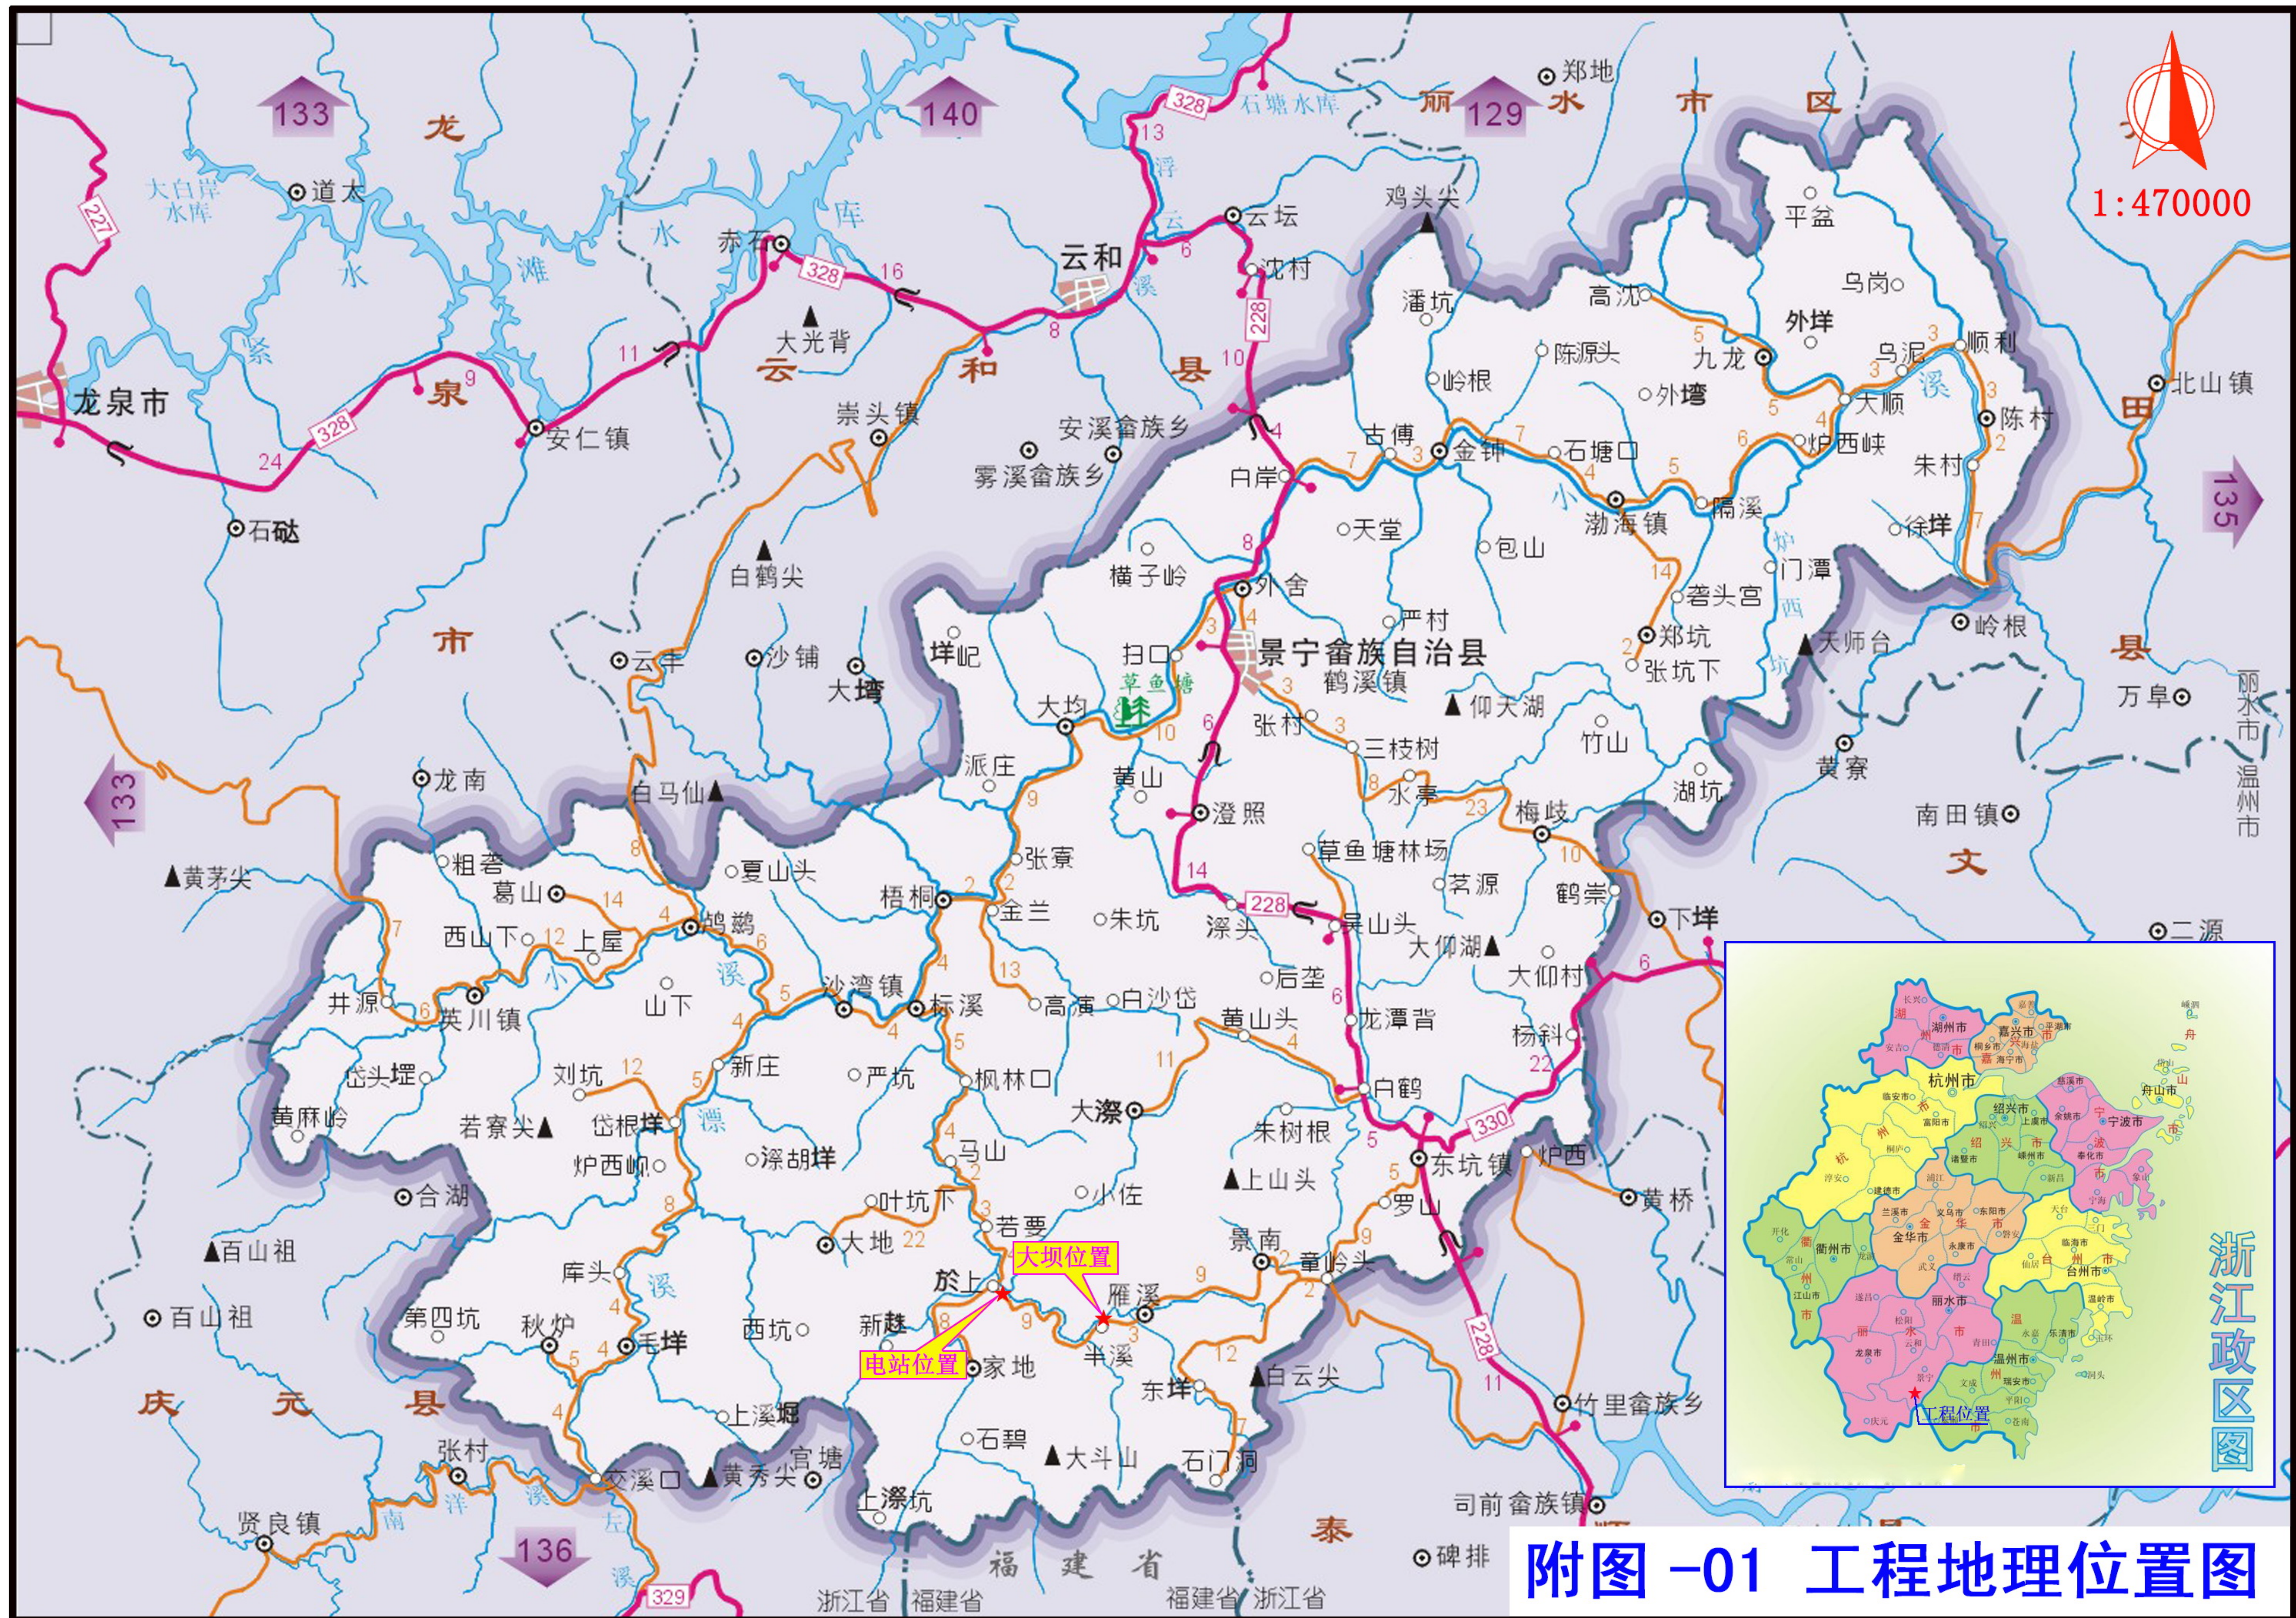

附图 -01 工程地理位置图

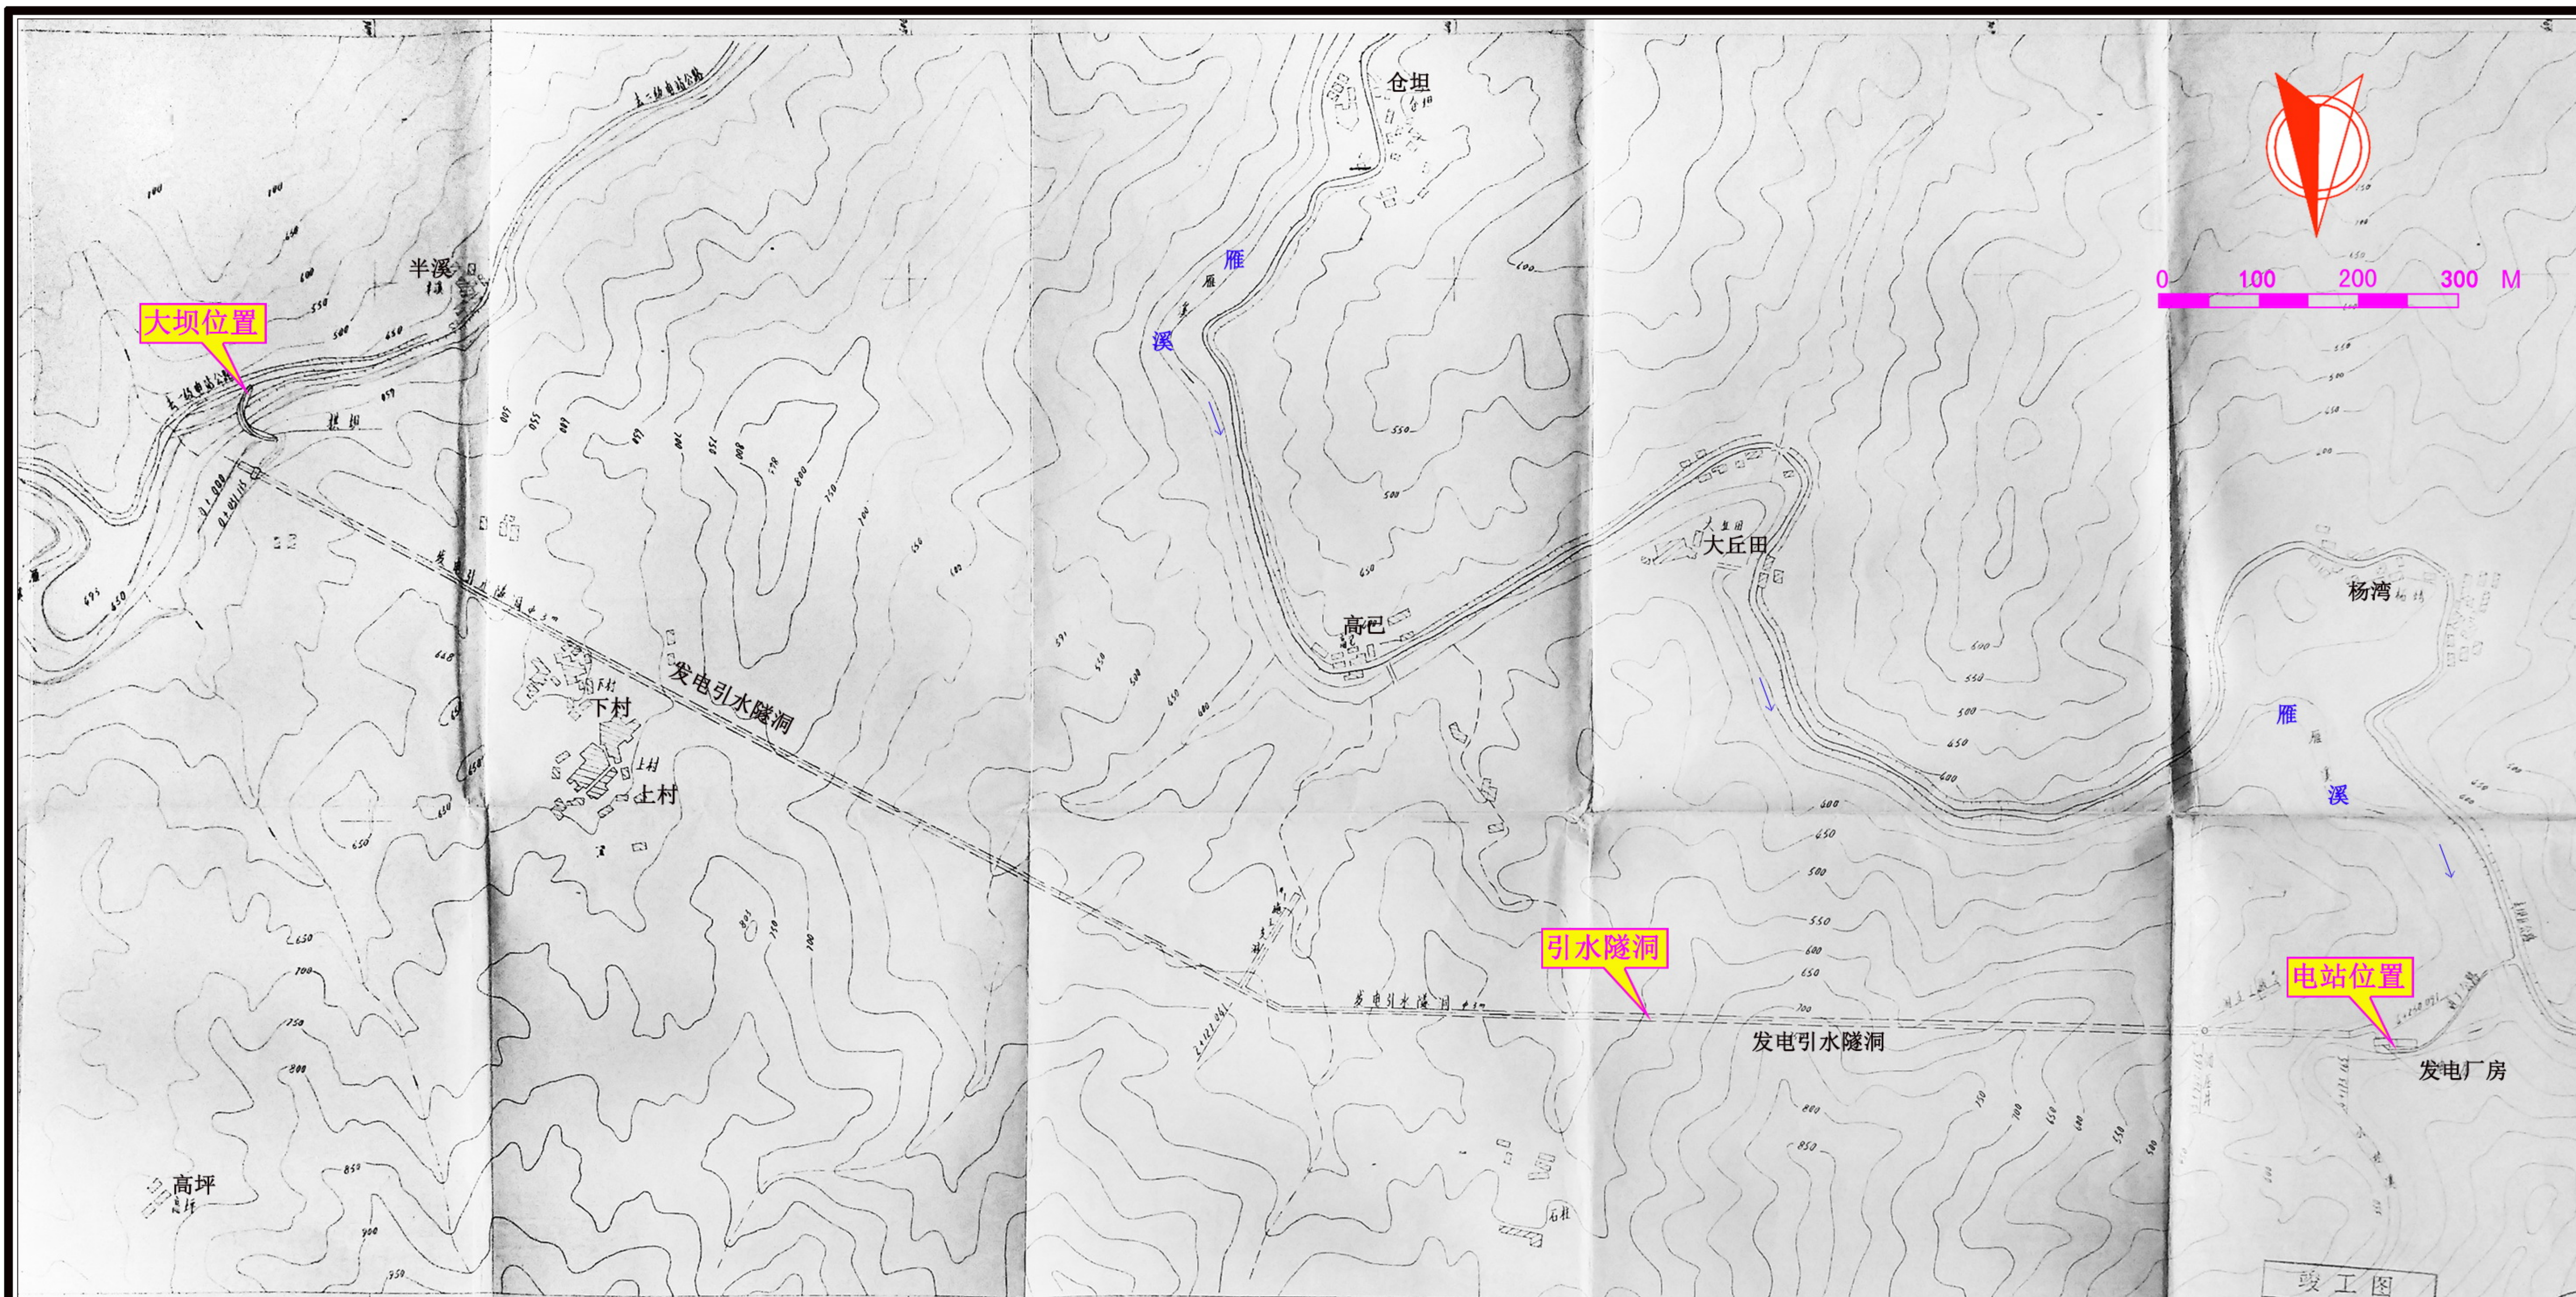

序号	名称	单位	数量	备注
一 工程主要指标				
1	水库			
	水库规模等级		小(1)型	
	主要建筑物等级		IV级	
	校核洪水位	m	464.6	
	设计洪水位	m	463.69	
	正常蓄水位	m	460	
	死水位	m	444	
	总库容	万m ³	316	
	正常蓄水位以下库容	万m ³	217.6	
	死库容	万m ³	43.9	
	引水隧洞总长	m	4200	
2	发电			
	装机容量	kW	10000	2×5000kw
	多年平均电能	万kW·h	2600	

二 淹没、移民及工程占地				
1	淹没	hm ²	24.40	
2	拆迁建筑面积	m ²	860	
3	移民	人户	16人/4户	
三 占地				
	总用地面积	hm ²	25.65	
1	工程永久占地总计	hm ²	25.65	
	其中: 大坝及淹没区面积	hm ²	24.40	
	发电引水工程面积	hm ²	0.04	
	发电厂房面积	hm ²	1.21	
2	施工临时占地	hm ²	(0.30)	均布置于工程永久占地
四 工期				
1	实际工期	月	32	
五 投资				
1	实际总投资	万元	6895.45	
2	土建投资	万元	4218.23	

工程项目组成一览表			
序号	工程部位	子项目	数量及说明
1	库区	挡水坝、水库淹没区	占地面积共计 24.40hm ²
2	引水工程	发电引水隧洞	发电引水隧洞全长 4200m, 进水口底高程 440m, 占地 0.04hm ²
3	电站厂区	发电厂房、升压站、管理区等	占地面积共计 1.21hm ²
4	施工临时设施	拌合场、仓库、工具材料库、空压机房等	均布置于工程永久占地范围内, 占地面积共计 0.30hm ²

附图 -02 工程总平面布置图



项目所在区域卫星航拍图



电站全貌照片



大坝上游照片




大坝下游照片



大坝下游照片


附图 -03 项目区影像及卫星航拍图

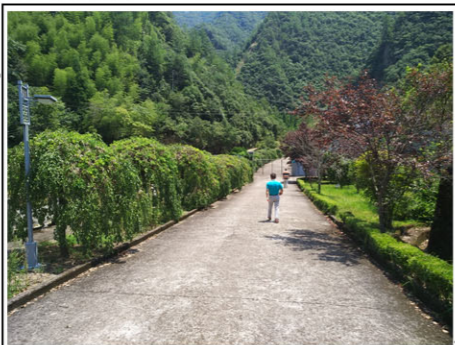

发电厂区道路两侧绿化措施。



发电厂区集中绿化区。

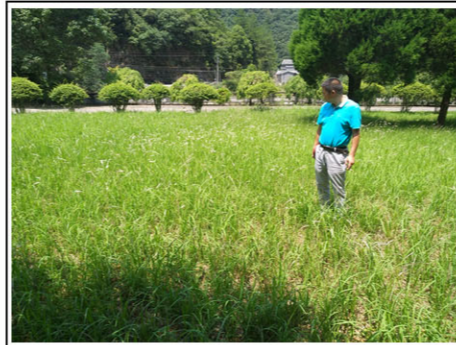

绿化植被覆盖率调查。



沿山侧开挖边坡防护挡墙及坡底排水沟。



坝肩侧砌石护坡措施。



发电厂区排水沟调查。

分区	防治措施名称		水土保持工程			工程量		
			名称	单位	数量	名称	单位	数量
库区	工程措施	场地平整措施	场地平整	hm ²	0.12	场地平整	hm ²	0.12
	临时措施	砖砌墙围护措施	砖砌墙	m	85	砖砌墙	m ³	51
发电引水系统	植物措施	撒草籽措施	撒草籽	hm ²	0.04	撒草籽	hm ²	0.04
发电厂区	工程措施	剥离表土措施	剥离表土	m ³	3000	剥离表土	m ³	3000
		覆土措施	覆土	m ³	3000	覆土	m ³	3000
		排水措施	C20 砼排水沟	m	428	C20 砼排水沟	m	428
	植物措施	厂区绿化	绿化	hm ²	0.36	绿化	hm ²	0.36
	临时措施	临时排水沟及沉砂池措施	临时排水沟	m	580	土方开挖	m ³	187
			砖砌沉砂池	座	2	砖砌	m ³	36
		填土草包围护	填土草包	m	150	填土草包	m ³	78
			砖砌墙围护	砖砌墙	m	58	砖砌墙	m ³

防治区域	防治责任范围(hm ²)	备注
库区	24.40	永久占地
引水工程	0.04	永久占地
电站厂区	1.21	永久占地
项目建设区合计	25.65	—
库岸影响区	0.98	按正常蓄水位(460m)至设计洪水位(463.69m)的库岸区域计列
大坝下游水域影响区	0.52	按大坝下游水域 50m 范围计列
直接影响区合计	1.50	—
总计	27.15	—

图例

- 表示项目建设区
- 表示直接影响区

附图 -04 水土流失防治责任范围及水土保持措施布置验收图